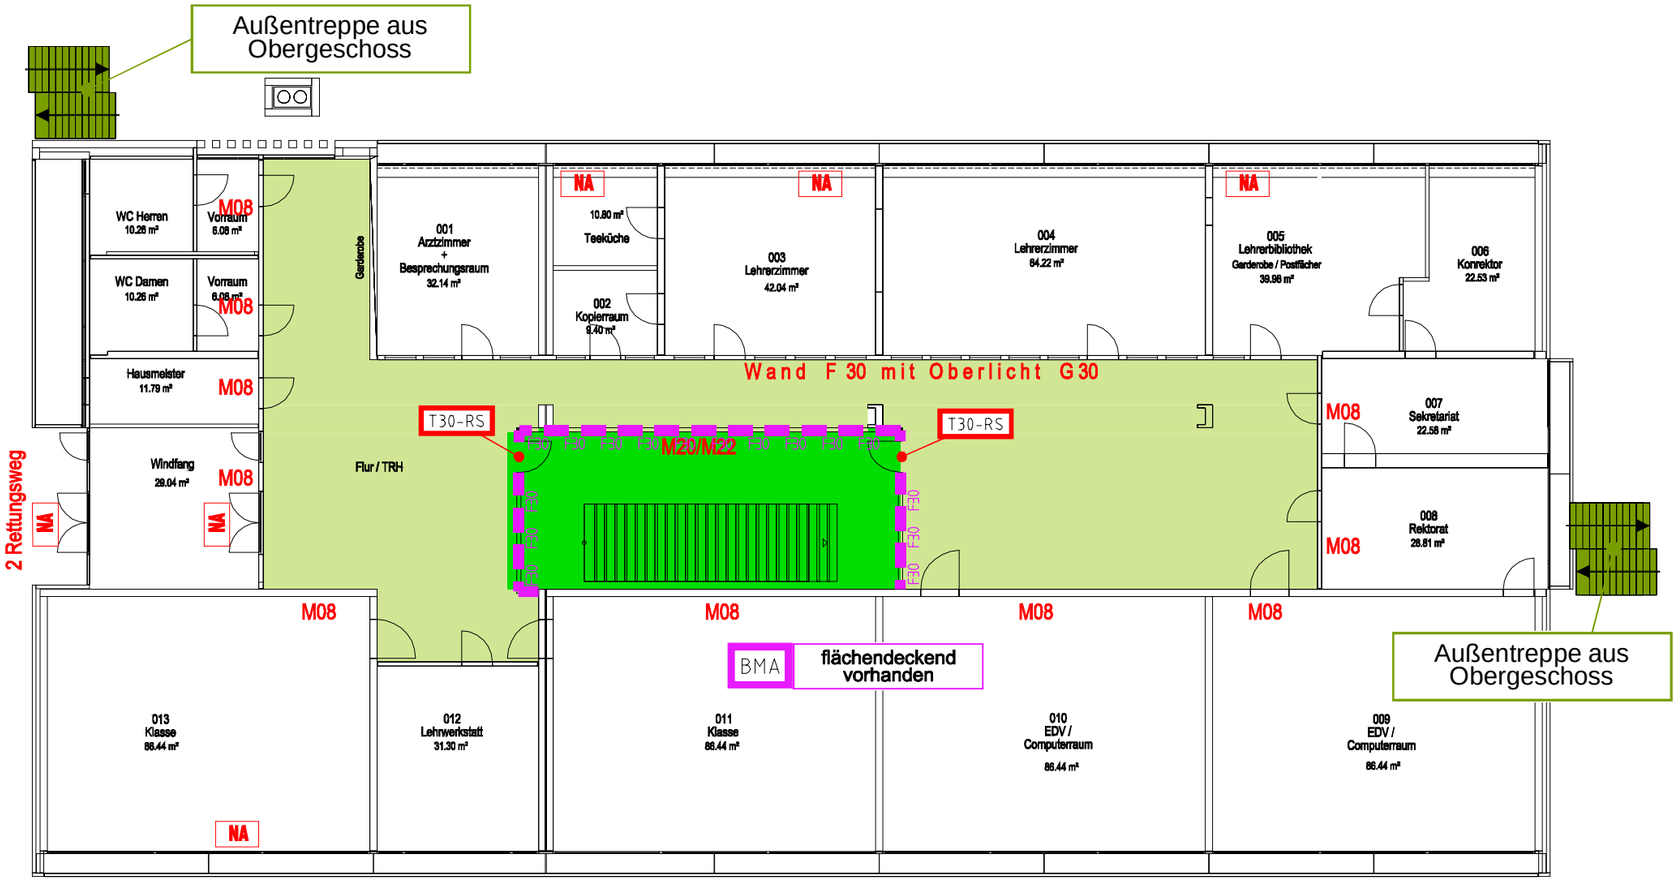

M 1:200

0 2 4 6 8 10 m

Legende

- F30 — F30-Brandschutzverglasung
- T30-RS — T30-Abschluss - Rauchschutz
- Außentreppe neu
- BMA — Brandmeldeanlage

Legende Konzeptpläne (Hochbauamt):

M 01	Brandabschnitt fehlt	B 01	Brandabschnitt ausbilden
M 02	Brandabschnitt mangelhaft ausgebildet	B 02	Brandabschnitt Ausbildung ergänzen
M 03	Tragendes Bauteil Decke, ZU... nicht F90	B 03	Tragendes Bauteil auf F90 ertüchtigen
M 04	Tragendes Bauteil Decke, ZU... nicht F30	B 04	Tragendes Bauteil in F90 erneuern
M 05	Tragendes Bauteil Wand, Stütze... Nicht F90	B 05	Tragendes Bauteil auf F30 ertüchtigen
M 06	Tragendes Bauteil Wand, Stütze... Nicht F30	B 06	Tragendes Bauteil in F30 erneuern
M 07	vorh. Raumtrennung nicht F90	B 07	Raumtrennung auf F90 ertüchtigen
M 08	vorh. Raumtrennung nicht F30	B 08	Raumtrennung auf F30 ertüchtigen
M 09	Raumtrennung F90 fehlt	B 09	Raumtrennung in F90 neu erstellen
M 10	Raumtrennung F30 fehlt	B 10	Raumtrennung in F30 neu erstellen
M 11	vorh. Türelement ohne Zulassung T90	B 11	vorh. Türelement durch RS-Türelement erneuern
M 12	vorh. Türelement ohne Zulassung T30	B 12	vorh. Türelement durch T90 -Türelement erneuern
M 13	vorh. Türelement ohne Zulassung RS	B 13	vorh. Türelement durch T30 -Türelement erneuern
M 14	vorh. Türe nicht dichtschließend	B 13.1	vorh. Türelement durch T30 -Türelement erneuern mit Freilauf - Gleitschienen - Türschließer
M 15	vorh. Türe nicht selbstschließend	B 14	vorh. Türelement dichtschließend ertüchtigen
M 16	vorh. Verglasungskonstruktion nicht F90	B 15	vorh. Türelement durch dichtschließendes Türelement erneuern
M 17	vorh. Verglasungskonstruktion nicht G90	B 16	vorh. Türelement selbstschließend ertüchtigen
M 18	vorh. Verglasungskonstruktion nicht F30	B 17	vorh. Türelement durch selbstschließendes Türelement erneuern
M 19	vorh. Verglasungskonstruktion nicht G30	B 18	vorh. Verglasungskonstruktion auf F90 ertüchtigen
M 20	Brandlast Elektro im Deckenbereich	B 19	vorh. Verglasungskonstruktion auf G90 ertüchtigen
M 21	Brandlast Elektro im Wandbereich	B 20	vorh. Verglasungskonstruktion auf F30 ertüchtigen
M 22	Brandlast baulich im Deckenbereich	B 21	vorh. Verglasungskonstruktion auf G30 ertüchtigen
M 23	Brandlast baulich im Wandbereich	B 22	Brandlast Elektro entfernen
M 24	vorh. RWA mit Mängeln	B 23	Brandlast Elektro abschotten
M 25	RWA fehlt	B 24	Brandlast baulich entfernen
M 26	Fluchtwegnotbeleuchtung fehlt	B 25	vorh. RWA ertüchtigen
M 27	vorh. Fluchtwegnotbeleuchtung mit Mängeln	B 26	RWA erstellen
M 28	Fluchtwegbeschilderung unvollständig	B 27	Fluchtwegbeschilderung ergänzen
		B 28	Schließzylinder entfernen
		B 29	Lüftungsleitungen und Unterdecken bzw. Schachtwände demontieren. Wanddurchbrüche entsprechend Brandschutzanforderungen verschließen, gegebenenfalls Unterdecken ergänzen.
		B 30	Türen mit Panikbeschlägen entsprechend DIN ertüchtigen
		B 31	Türelement auf dichtschließende Funktion prüfen und Gegebenfalls ertüchtigen
		B 32	Türelement auf selbstschließende Funktion prüfen und Gegebenfalls ertüchtigen
		B 33	Raum zumauern
		B 34	T30 / RS -Tür einbauen
		B 35	Türelement durch dichtschließende - selbstschließende Türelement erneuern (mit Freilauf - Gleitschienen - Türschließer)
		B 36	Türelement durch vollwandige, dichtschließende Türelement ersetzen

Maßgebend ist der Textteil des Brandschutzgutachtens.

Friedrichstraße 10
70174 Stuttgart
0711 577355-0
stuttgart@hk-brandschutz.de
HALFKANN KIRCHNER Die Marke im Brandschutz

ERTÜCHTIGUNGSKONZEPT

Hirschbergschule 2 Ludwigsburg

Geschoss / Detail:

Erdgeschoss V1

Projekt-Nummer:	Planstand:	Index:	Zeichen:
1302-504	03.02.2014	a	Dr - buw

04. Feb 2014 - 15:40
E:\CAD\ka\1302-504 Hirschbergschule II\HK02_EG_V1.dwg - buchwald
Dateiname:file:zb_II_PLAN_391.dwg
Basisdaten Planstand (13032).dwg
HALFKANN + KIRCHNER Die Marke im Brandschutz